

第二次スクリーニングの優先度評価結果一覧

地点番号	第一次スクリーニング		第二次スクリーニング計画												
	盛土造成地の位置	大規模盛土造成地の抽出	優先度評価						基礎資料整理					優先順位	判定結果
	所在地	大規模盛土造成地の種類	①盛土/ 擁壁の 形状・ 構造	②変状	変化の 状況	③地下水	④盛土の 下の不安 定土層	優先度	保全対象		各種指定 の有無	造成年代	変動確率		
									住宅	公共施設		判定	判定		
1	小林市東方	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	無	無	無	後	小	—	経過観察
2	小林市須木中原	腹付け型	非該当	無	—	無	無	C	無	無	無	後	小	—	経過観察
3	小林市須木下田	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	有(施設)	無	無	後	小	—	経過観察
4	小林市須木下田	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	5戸	無	無	後	小	—	経過観察
5	小林市須木下田	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	無	有	無	後	小	—	経過観察
6	小林市須木下田	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	無	有	無	後	小	—	経過観察
7	小林市須木下田	腹付け型	非該当	無	—	無	無	C	無	無	無	後	小	—	経過観察
8	小林市須木下田	腹付け型	非該当	無	—	無	無	C	無	無	無	後	小	—	経過観察
9	小林市堤	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	多数	無	無	後	小	—	経過観察
10	小林市堤	腹付け型	非該当	無	—	無	無	C	無	無	無	後	小	—	経過観察
11	小林市堤	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	有(施設)	無	無	後	小	—	経過観察
12	小林市堤	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	有(施設)	無	無	後	小	—	経過観察
13	小林市野尻町三ヶ野山	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	有(企業)	無	無	後	小	—	経過観察
14	小林市野尻町三ヶ野山	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	有(企業)	無	無	後	小	—	経過観察
15	小林市野尻町東麓	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	無	無	無	後	小	—	経過観察
16	小林市野尻町東麓	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	無	無	無	後	小	—	経過観察
17	小林市野尻町東麓	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	無	有	無	後	小	—	経過観察
18	小林市野尻町紙屋	谷埋め型	非該当	無	—	無	無	C	有(企業)	無	無	後	小	—	経過観察

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理			現地踏査							
チェック項目		判定(記事)	調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()		2023年 3月 7日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	・その他特記事項 - ()		宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
	各種指定の有無 ・各種指定の有無 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - ()				
優先度評価項目 判定(記事)			優先度評価項目 判定(記事)							
⑤ 造成年度 基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018) ・その他特記事項 - ()			① 盛土形状および構造擁壁 ・盛土のり面勾配 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配()° () ・小段の位置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ()m、団敷()段、() ・のり面保護工の設置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) ・ひな壇部分の傾斜 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角()° (ひな壇あり) ・擁壁構造の適格性 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ()m、壁面勾配()° ・その他特記事項 ()							
⑥ 変動確率 <input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化Ⅱ類(%) その他() ・その他特記事項 - ()			② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁 ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 ・カリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
【平面図】  <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>			③ 地下水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 ・その他特記事項 - ()							
④ 盛土下の土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()			④ 盛土下の土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()							
地点番号-01			・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。						被害形態 - 優先度 C	
【総評】			【総評】							



写真1 盛土頭部の状況（変化なし）



写真2 盛土頭部の状況（変化なし）

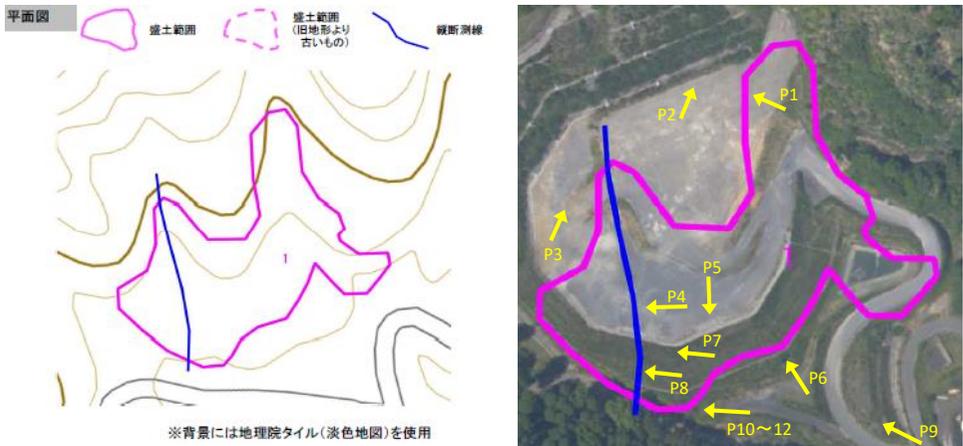

写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土法面の状況（変化なし）



写真7 盛土法面の状況（変化なし）



写真8 盛土法面の状況（変化なし）



写真9 盛土全景（変化なし）



写真10 法面保護の状況（変化なし）



写真11 法面保護の状況（変化なし）



写真12 法面保護の状況（変化なし）

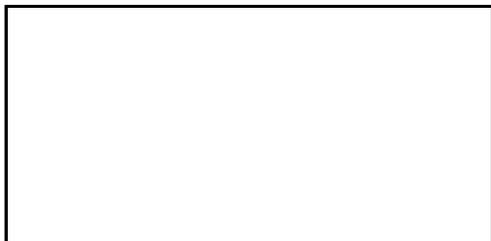


写真13

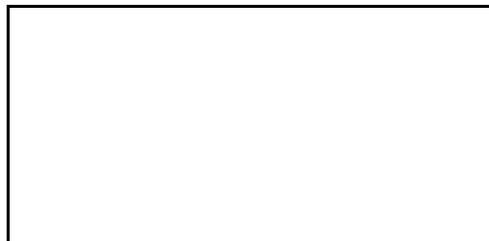


写真14




写真15

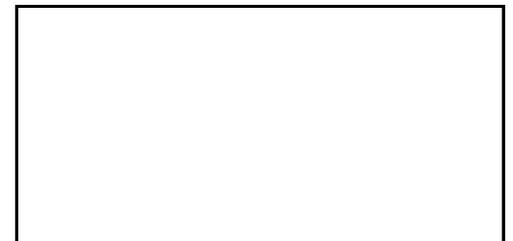


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3

基礎資料整理			現地踏査									
チェック項目	判定(記事)		調査日時	天気記録		調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前	
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()		2023年 3月20日	降水量(mm)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
保全対象			宅地内の平面図との相違		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況							
各種指定等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・各種指定の有無 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区		土質		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項					
優先度評価項目			判定(記事)									
⑤ 造成年度			<input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度 (1974~2018) ・その他特記事項 ()									
⑥ 変動確率			<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 3% 点数方式(方式2) % 数量化II類()% その他() ・その他特記事項 ()									
【平面図】			<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>平面図</p> <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p> </div> <div style="flex: 1;"> </div> </div>									
			① 盛土形状および構造		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ (5)m、壁面勾配(64)° ・その他特記事項 ()							
			② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁とその基礎と変状 ・擁壁背面の変状 ・擁壁の補修履歴 ・盛土のり面 ・ガリ浸食跡 ・表面の不陸又は凹凸 ・亀裂 ・排水工の変状 ・災害痕跡 ・根曲がり ・道路の変状 ・その他特記事項 ()							
			③ 地下水		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面からの湧水 ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 ・排水工や擁壁の恒常的な湿り ・盛土のり尻排水工の水没 ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 ・盛土のり尻のため池等の滴水水位 ・既存井戸水位 ・盛土のり尻の調整池・ため池 ・集水地形上の盛土 ・盛土上ガレージの湿り ・水を好む植生の有無 ・その他特記事項 ()							
			④ 盛土下の土		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の崖錐、崩積土 ・盛土周辺の沖積粘性土 ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 ・その他特記事項 ()							
地点番号-02			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。								被害形態	
			-		優先度							
			【総評】								C	



写真1 盛土全景（変化なし）



写真2 盛土法面の状況（変化なし）



写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）

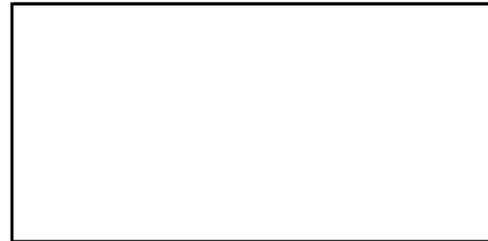


写真7

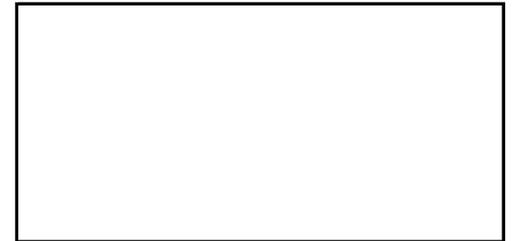


写真8

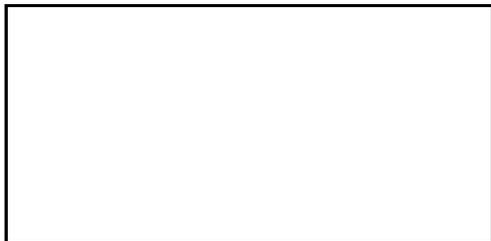


写真9

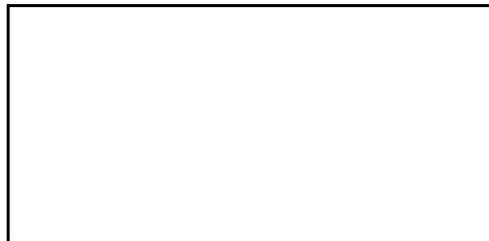


写真10




写真11

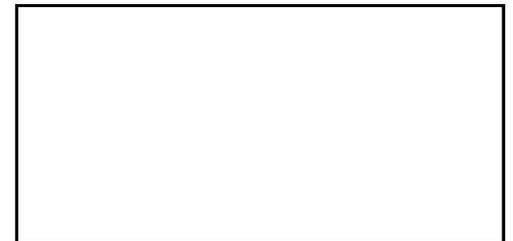


写真12

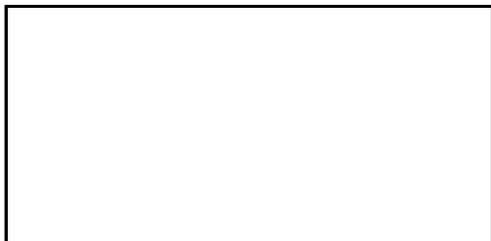


写真13

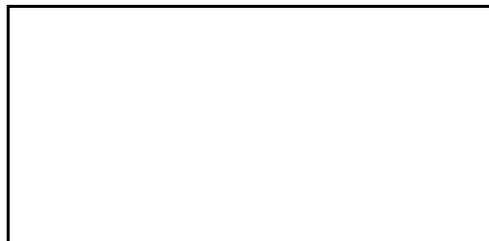


写真14




写真15

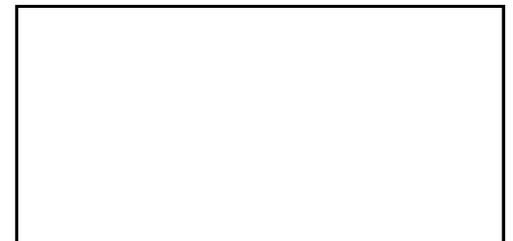


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理				現地踏査								
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録		調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	() () () () () () ()	() () () () () () ()	2023年 3月20日	降水量(mm)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保全対象				宅地内の平面図との相違		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()						
・その他特記事項				盛土形状の机上調査との相違		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示)						
各種指定等 ・その他特記事項				盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()						
各種指定等 ・その他特記事項				土質 ・原地盤材料の確認		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩)						
各種指定等 ・その他特記事項				地質 ・盛土材料の確認		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土						
各種指定等 ・その他特記事項				・既往調査の資料		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()						
各種指定等 ・その他特記事項				・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()						
優先度評価項目				判定(記事)								
⑤ 造成年度	基準年代(1974)	<input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018)		①盛土のり面勾配								
・その他特記事項		-		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 (29)° ()								
・その他特記事項		-		<input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ (5)m、団敷 (2)段、()								
・その他特記事項		-		<input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工)								
・その他特記事項		-		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし)								
・その他特記事項		-		<input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート								
・その他特記事項		-		<input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他								
・その他特記事項		-		高さ (5)m、壁面勾配 (62)°								
⑥ 変動確率				・その他特記事項								
・その他特記事項		-		()								
【平面図】												
平面図				盛土範囲		盛土範囲 (旧地形より古いもの)		縦断測線				
												
※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用												
②宅地地盤・亀裂・沈下・隆起				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
擁壁				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
擁壁背面の変状				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
擁壁の補修履歴				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
盛土のり面				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・カリ浸食跡				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・表面の不陸又は凹凸				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・亀裂				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・排水工の変状				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
その他				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・災害痕跡				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・根曲がり				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・道路の変状				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・その他特記事項				-		-		-		-		
③地下水				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
盛土のり面からの湧水				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
擁壁水抜き穴からの恒常的な出水				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
ひな壇部分の擁壁前面部の出水				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
排水工や擁壁の恒常的な湿り				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
盛土のり尻排水工の水没				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
排水工の目地・亀裂からの地下水				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
盛土のり尻のため池等の滴水水位				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
既存井戸水位				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
盛土のり尻の調整池・ため池				<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
集水地形上の盛土				<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
盛土上ガレージの湿り				<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
水を好む植生の有無				<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		<input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		
・その他特記事項				-		-		-		-		
④盛土下の土層状況				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		
盛土周辺の崖錐、崩積土				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		
盛土周辺の沖積粘性土				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		
盛土周辺の沖積飽和砂質土				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 ()		
・その他特記事項				-		-		-		-		
【総評】										被害形態		
										-		
										優先度		
										C		



写真1 盛土全景（変化なし）



写真2 盛土全景（変化なし）

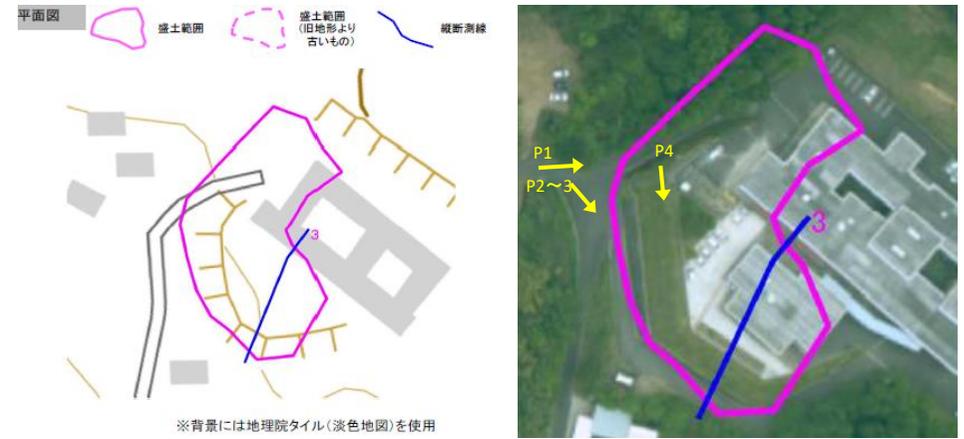

写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土法面の状況（変化なし）



写真5



写真6



写真7



写真8

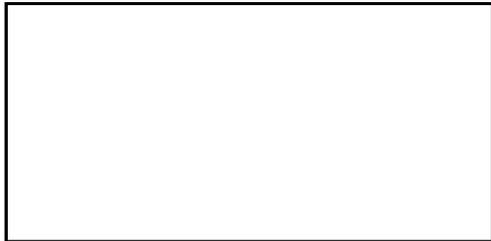


写真9



写真10



写真11

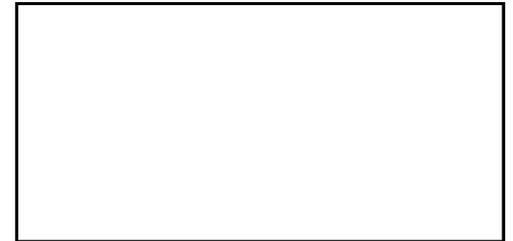


写真12



写真13



写真14



写真15



写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (一般住宅) (5戸) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()			2023年 3月20日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	・宅地造成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 宅地造成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区			宅地内の平面図との相違 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土形状の机上調査との相違 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) 盛土末端部の状況 - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()							
・各種指定の有無 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			土質 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) 地質 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 質 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
優先度評価項目				判定(記事)							
⑤ 造成年度	基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018) ・その他特記事項 - ()			① 盛土のり面勾配 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () ・小段の位置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() ・のり面保護工の設置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) ・ひな壇部分の傾斜 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) ・擁壁構造の適格性 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配()°							
⑥ 変動確率	<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) %) 数量化II類(%) その他() ・その他特記事項 - ()			・その他特記事項 ()							
【平面図】				② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・カリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
  <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				③ 地下水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面からの湧水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工や擁壁の恒常的な湿り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面排水工の水没 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の目地・亀裂からの地下水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面排水工の目地・亀裂からの地下水浸水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・既存井戸水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面の調整池・ため池 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・集水地形上の盛土 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土上ガレージの湿り <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
④ 盛土下の土層状況 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()				・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。							
地点番号-04				【総評】 被害形態 - 優先度 C							



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）

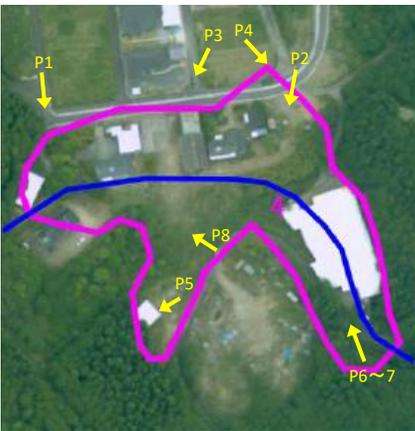

写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土内の状況（変化なし）



写真8 盛土法面の状況（変化なし）



写真9



写真10



写真11

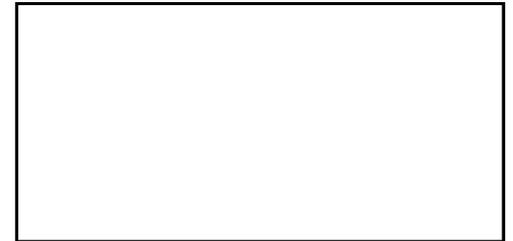


写真12

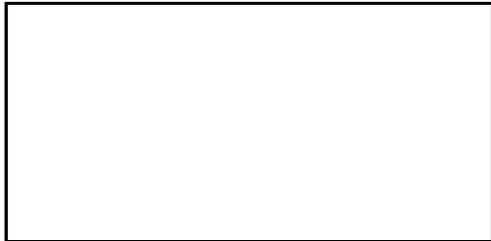


写真13

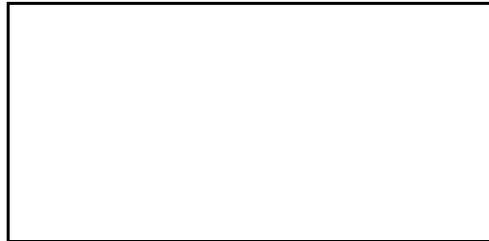


写真14




写真15

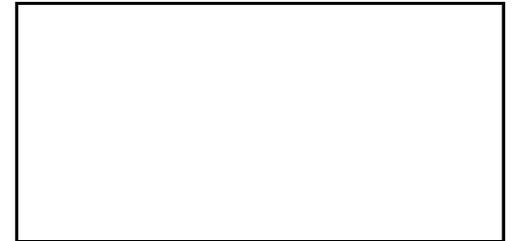


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	() 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()	2023年 3月 6日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保全対象 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地造成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	() (図示) <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()				
各種指定等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地造成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩)				
優先度評価項目				判定(記事)							
⑤ 造成年度		基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後	造成年度(1974~2018) ・その他特記事項	① 盛土形状および構造		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適	勾配 ()° () 高さ ()m、団敷 ()段、() (植生工) 傾斜角 ()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配()°			
⑥ 変動確率		<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小	点検方法(方式1) 5% 数量化II類(%) その他()	・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	宅地地盤・亀裂・沈下・隆起				
【平面図】				② 宅地地盤の変状		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	・擁壁とその基礎と変状 ・擁壁背面の変状 ・擁壁の補修履歴				
 <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				盛土のり面 ・カリ浸食跡 ・表面の不陸又は凹凸 ・亀裂 ・排水工の変状		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	・災害痕跡 ・根曲がり ・道路の変状 ・その他特記事項				
地点番号-05				③ 地下水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	・盛土のり面からの湧水 ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 ・排水工や擁壁の恒常的な湿り ・盛土のり尻排水工の水没 ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 ・盛土のり尻のため池等の滴水水位 ・既存井戸水位 ・盛土のり尻の調整池・ため池 ・集水地形上の盛土 ・盛土上ガレージの湿り ・水を好む植生の有無 ・その他特記事項				
				④ 盛土下の土		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 不明 ()				
				【総評】		・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。					
				被害形態							
				-							
				優先度							
				C							



写真1 盛土法面の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）

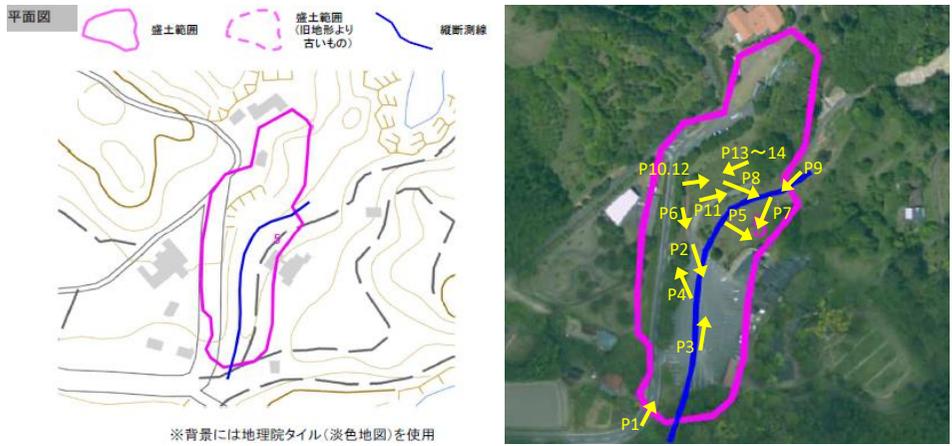

写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土法面の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土法面の状況（変化なし）



写真8 盛土法面の状況（変化なし）



写真9 盛土法面の状況（変化なし）



写真10 盛土法面の状況（変化なし）



写真11 盛土法面の状況（変化なし）



写真12 盛土法面の状況（変化なし）



写真13 盛土法面の状況（変化なし）



写真14 盛土法面の状況（変化なし）



写真15



写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3

基礎資料整理			現地踏査								
チェック項目		判定(記事)		調査日時		天気記録					
				調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前		
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	() () 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()	2023年 3月20日 降水量(mm)		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0					
保全対象 ・各種指定の有無 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
各種指定等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - ()					
優先度評価項目				判定(記事)							
⑤ 造成年度		基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018) ・その他特記事項 ()		① 盛土形状および構造		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 () ° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ () m、団敷 () 段、() <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 () ° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ () m、壁面勾配 () °					
⑥ 変動確率		<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化II類 () % その他 ()		・その他特記事項 ()							
【平面図】				② 宅地地盤・擁壁・のり面							
 <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()							
				・盛土のり面 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()							
 <p>※盛土範囲の位置は黄色の矢印P1~P9で示されています。</p>				・その他特記事項 ()							
				・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()							
③ 地下水				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 ・その他特記事項 ()							
④ 盛土下の土				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 ()							
【総評】				盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。						被害形態	
地点番号-06										-	
										優先度	
										C	



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）



写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土法面の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土法面の状況（変化なし）



写真8 盛土法面の状況（変化なし）



写真9 盛土法面の状況（変化なし）

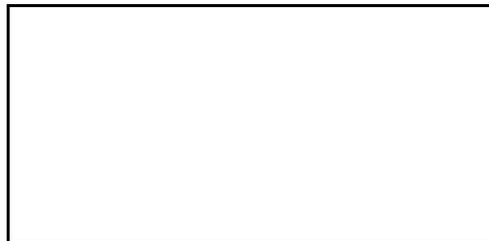


写真10




写真11

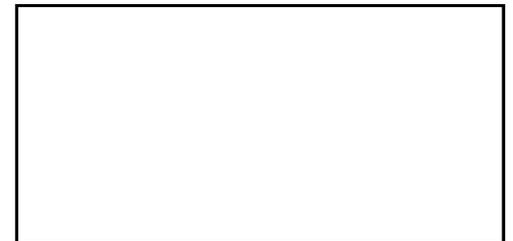


写真12

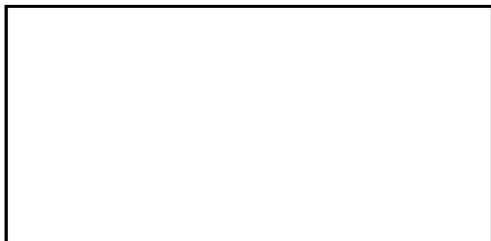


写真13

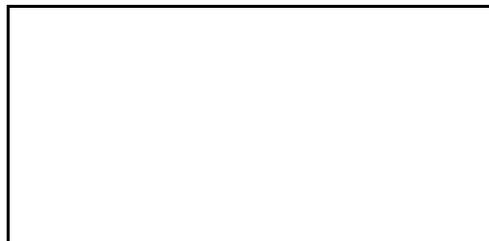


写真14




写真15

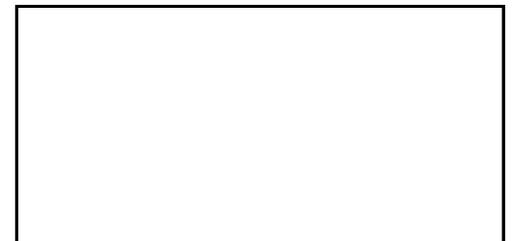


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理		現地踏査							
チェック項目	判定(記事)	調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()	2023年 3月27日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
・その他特記事項	- ()	宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
各種指定等 ・各種指定の有無 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - ()					
優先度評価項目		優先度評価項目		判定(記事)					
⑤ 造成年度	基準年代(1974) ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018) -		① 盛土のり面勾配 ・小段の位置 ・のり面保護工の設置 ・ひな壇部分の傾斜 ・擁壁構造の適格性 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配()° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ()m、団敷()段、() <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ()m、壁面勾配()°					
⑥ 変動確率	・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化Ⅱ類()% その他()		・その他特記事項 ()					
【平面図】		② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起		② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁 ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 ・カリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 ()					
				③ 地下水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - ()					
※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用		④ 盛土下の土		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () - ()					
地点番号-07		【総評】		盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。					
				被害形態					
				-					
				優先度					
				C					



写真1 盛土法面の状況（変化なし）



写真2 盛土法面の状況（変化なし）

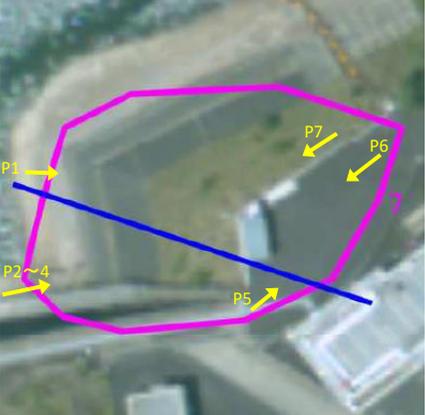

写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土法面の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土法面の状況（変化なし）



写真8



写真9

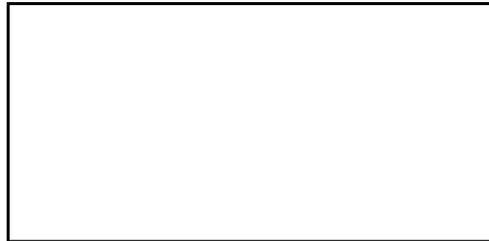


写真10

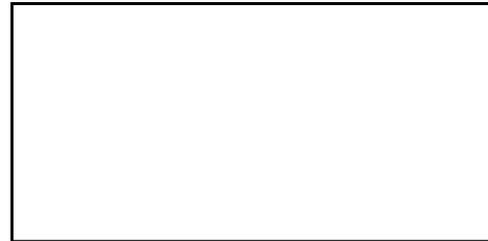


写真11



写真12



写真13



写真14



写真15



写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3

基礎資料整理				現地踏査								
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前	
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	() () 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()	2023年 3月27日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
保全対象 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地造成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	() (図示) <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
各種指定等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地造成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土					
優先度評価項目				判定(記事)								
⑤ 造成年度		基準年代(1974) ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後	造成年度 (1974~2018) ()		① 盛土形状および構造		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配()°				
⑥ 変動確率		点検方法(方式1) 5% 数量化Ⅱ類(%) その他()	<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小	点検方法(方式2) % ()		・その他特記事項 ()		② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ガリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 ()				
【平面図】				③ 地下水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 ()								
<p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				④ 盛土下の土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 ()		・盛土のり面からの湧水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工や擁壁の恒常的な湿り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻排水工の水没 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻のため池等の滴水水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・既存井戸水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻の調整池・ため池 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・集水地形上の盛土 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土上ガレージの湿り <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 ()						
地点番号-08				【総評】 ・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。		被害形態 - 優先度 C						



写真1 盛土法面の状況（変化なし）



写真2 盛土法面の状況（変化なし）



写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土法面の状況（変化なし）



写真5 盛土法面の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土内の状況（変化なし）



写真8 盛土内の状況（変化なし）

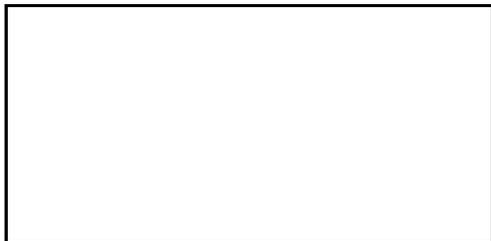


写真9

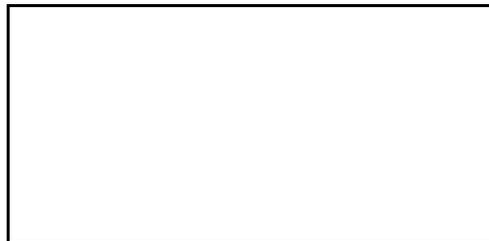


写真10




写真11

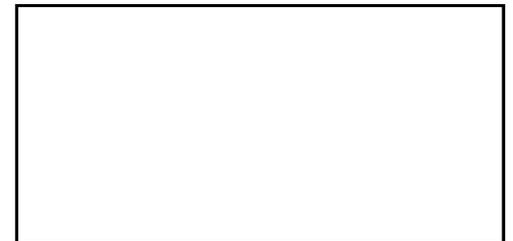


写真12

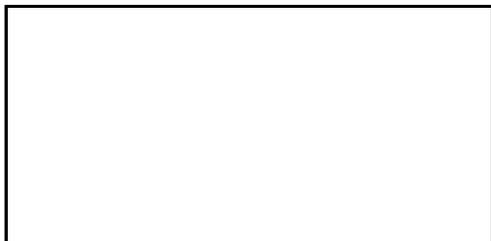


写真13

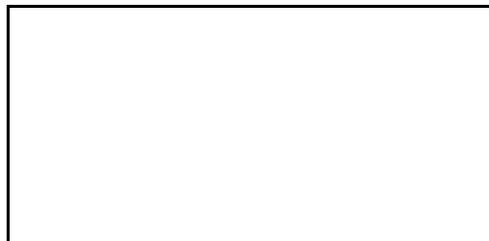


写真14




写真15

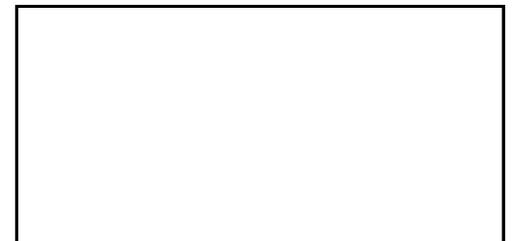


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (一般住宅)(多数) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()			2023年 3月 8日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	保全対象 ・その他特記事項				宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()				
各種指定等 ・各種指定の有無 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 宅地造成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区			土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()					
	優先度評価項目 ⑤ 造成年度 ⑥ 変動確率		判定(記事) 基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018) ・その他特記事項 - () <input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化Ⅱ類(%) その他() ・その他特記事項 - ()		優先度評価項目 ① 盛土形状および構造擁壁 ・盛土のり面勾配 ・小段の位置 ・のり面保護工の設置 ・ひな壇部分の傾斜 ・擁壁構造の適格性 ・その他特記事項		判定(記事) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配()° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ()m、団敷()段、() <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ()m、壁面勾配()° ・その他特記事項 ()				
【平面図】  <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()		② 宅地地盤の変状・擁壁のり面 ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面 ・ガリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他 ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()					
地点番号-09				③ 地下水 ・盛土のり面からの湧水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工や擁壁の恒常的な湿り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻排水工の水没 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻のため池等の滴水水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・既存井戸水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻の調整池・ため池 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・集水地形上の盛土 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土上ガレージの湿り <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()		④ 盛土のり土 ・盛土周辺の崖錐、崩積土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()					
【総評】 ・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。				被害形態 - 優先度 C							



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）

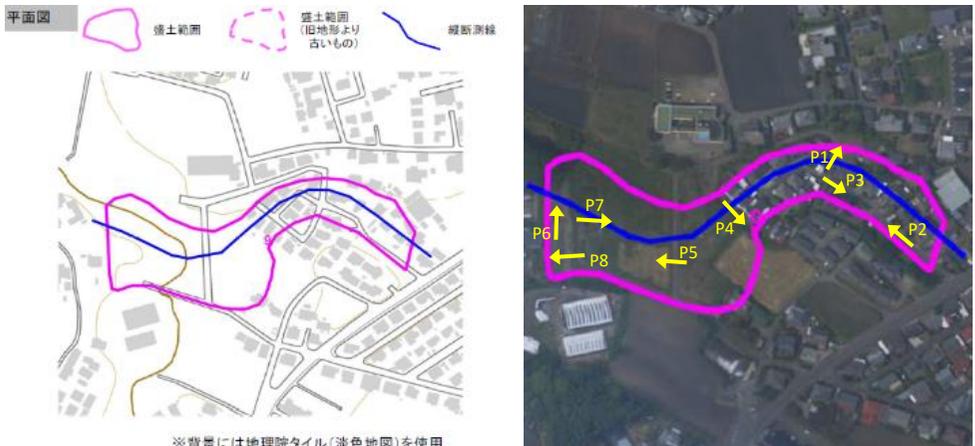

写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土法面の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土法面の状況（変化なし）



写真7 盛土内の状況（変化なし）



写真8 盛土法面の状況（変化なし）

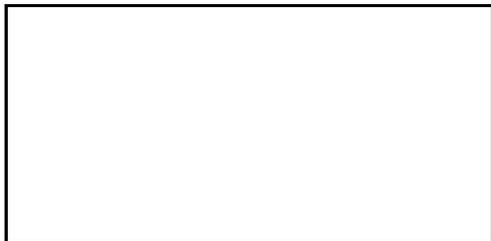


写真9

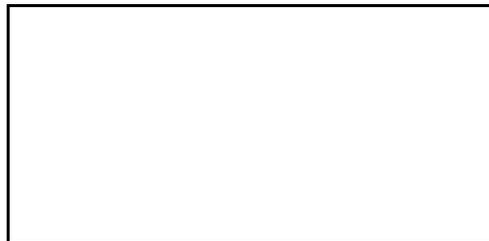


写真10




写真11

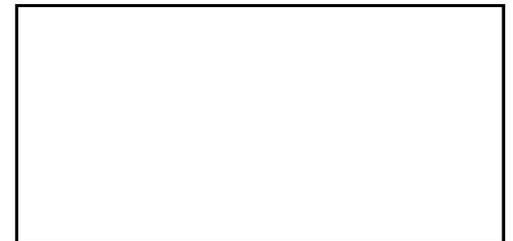


写真12

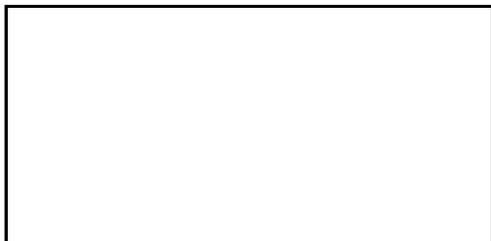


写真13

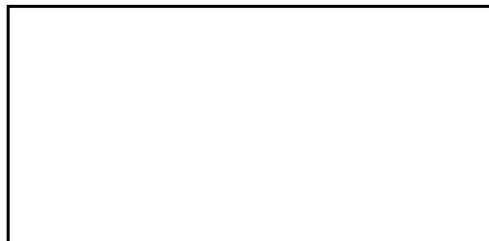


写真14




写真15

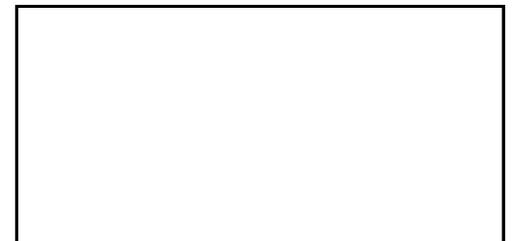


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	() 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 () ()	2023年 3月 8日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保全対象 ・各種指定の有無 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区 ()	宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
各種指定等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()	土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - ()					
優先度評価項目				判定(記事)							
⑤ 造成年度		基準年代(1974) ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度 (1974~2018) ()	① 盛土形状および構造		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配()°					
⑥ 変動確率		<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化Ⅱ類(%) その他() ()	()	・その他特記事項 ()		② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁 ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 ・カリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 ()					
【平面図】				③ 地下水		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 ()					
<p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				④ 盛土下の土		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 ()					
地点番号-10				【総評】		・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。					
						被害形態					
						-					
						優先度					
						C					



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）



写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土法面の状況（変化なし）



写真5 盛土全景（変化なし）

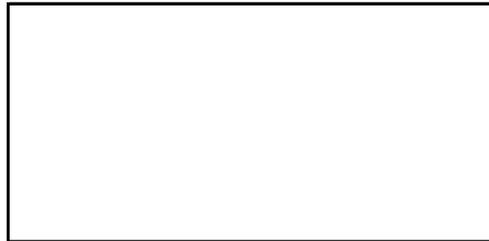


写真6

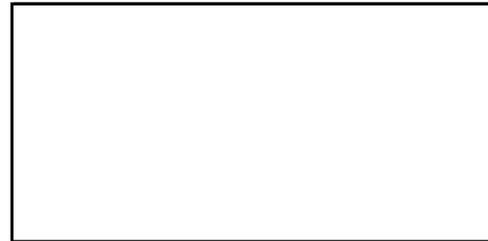


写真7

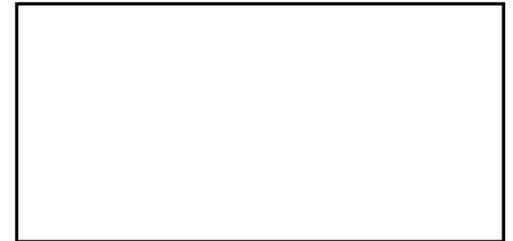


写真8

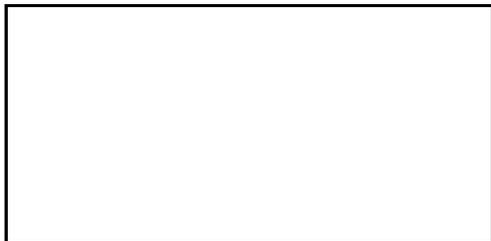


写真9

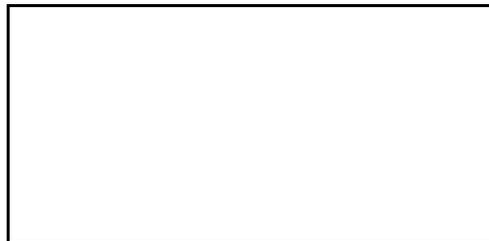


写真10




写真11

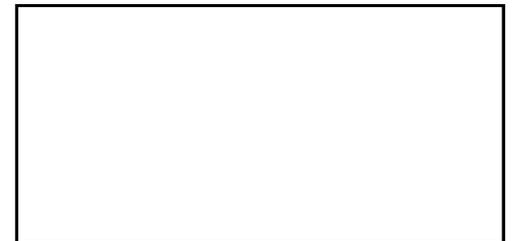


写真12

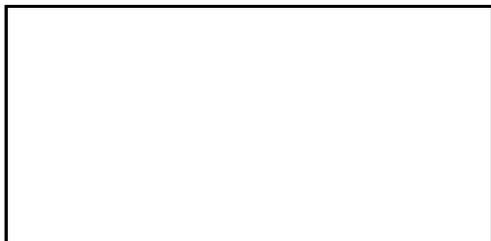


写真13

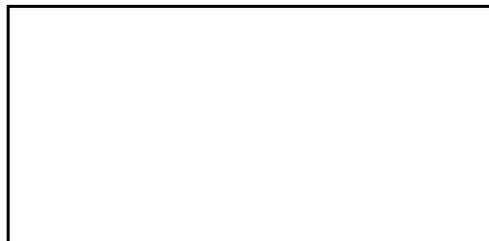


写真14




写真15

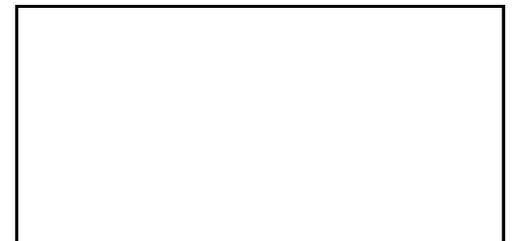


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3

基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
保全対象 ・住宅 ・公共施設等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()	()	2023年 3月 8日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()	()	宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況							
・その他特記事項	-	(民間施設) (パチンコA-1 LINK)	()	土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土	<input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> 砂質土	<input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 岩盤(岩) ()
各種指定等 ・各種指定の有無 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地	<input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	人口集中地区DID		判定(記事)					
優先度評価項目				判定(記事)							
⑤ 造成年度	基準年代(1974)	<input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後	造成年度(1974~2018)	① 盛土形状および構造擁壁 ・盛土のり面勾配 ・小段の位置 ・のり面保護工の設置 ・ひな壇部分の傾斜 ・擁壁構造の適格性							
⑥ 変動確率	・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小	点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化II類(%) その他()	② 宅地地盤・変状・擁壁のり面 ・擁壁とその基礎と変状 ・擁壁背面の変状 ・擁壁の補修履歴 ・盛土のり面 ・ガリ浸食跡 ・表面の不陸又は凹凸 ・亀裂 ・排水工の変状 ・災害痕跡 ・根曲がり ・道路の変状							
【平面図】				③ 地下水 ・盛土のり面からの湧水 ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 ・排水工や擁壁の恒常的な湿り ・盛土のり面排水工の水没 ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 ・盛土のり面ため池等の満水水位 ・既存井戸水位 ・盛土のり面の調整池・ため池 ・集水地形上の盛土 ・盛土上ガレージの湿り ・水を好む植生の有無 ・その他特記事項							
 ※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用				④ 盛土下の土 ・盛土周辺の崖錐、崩積土 ・盛土周辺の沖積粘性土 ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 ・その他特記事項				<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ()			
				【総評】				盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。			
地点番号-11											



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）



写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土法面の状況（変化なし）



写真7 盛土法面の状況（変化なし）

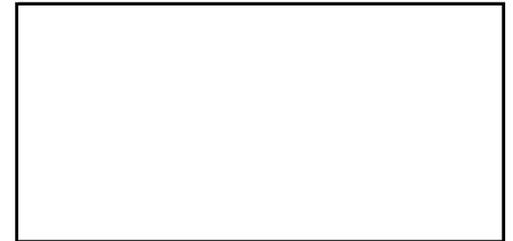


写真8

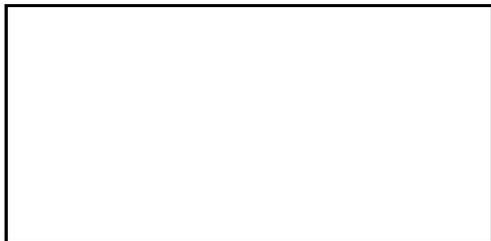


写真9

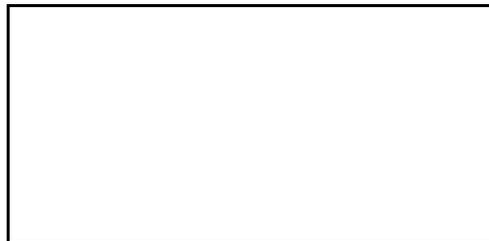


写真10




写真11

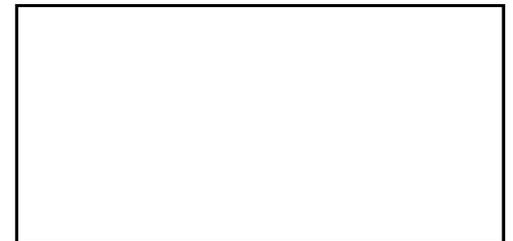


写真12

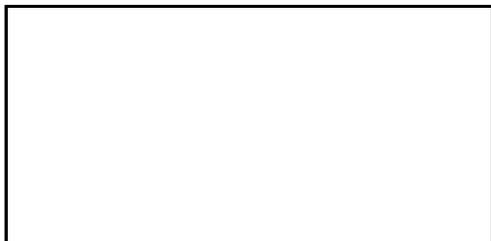


写真13

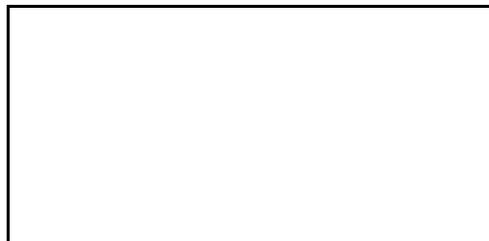


写真14



写真15

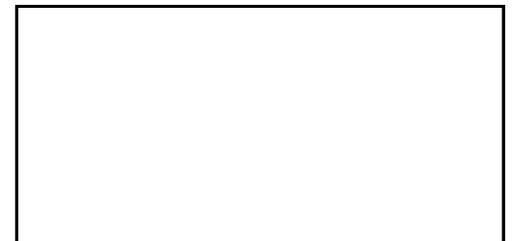


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3

基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 () (民間施設)(日章野菊の里 障害者支援センター)		2023年 3月16日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保全対象 ・各種指定の有無 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区		宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
各種指定等 ・その他特記事項		-		土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - ()					
優先度評価項目				判定(記事)							
⑤ 造成年度		基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018) ・その他特記事項 - ()		① 盛土形状および構造		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配()°					
⑥ 変動確率		<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化II類(%) その他() ・その他特記事項 - ()		・その他特記事項 ()		・宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁 ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 ・カリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()					
【平面図】				② 宅地地盤・擁壁・のり面		・盛土のり面からの湧水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工や擁壁の恒常的な湿り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻排水工の水没 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻のため池等の滴水水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・既存井戸水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻の調整池・ため池 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・集水地形上の盛土 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土上ガレージの湿り <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()					
<p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				③ 地下水		・盛土周辺の崖錐、崩積土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()					
地点番号-12				④ 盛土下の土		・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。					
				【総評】		被害形態 - 優先度 C					



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）



写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土法面の状況（変化なし）



写真5 盛土法面の状況（変化なし）



写真6 盛土法面の状況（変化なし）



写真7 盛土法面の状況（変化なし）



写真8 盛土法面の状況（変化なし）



写真9 盛土法面の状況（変化なし）



写真10 盛土法面の状況（変化なし）




写真11

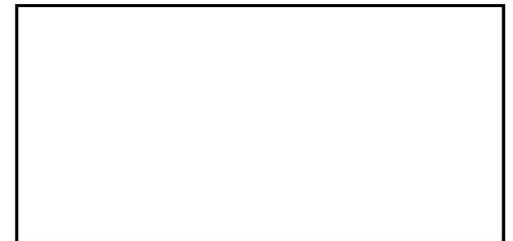


写真12

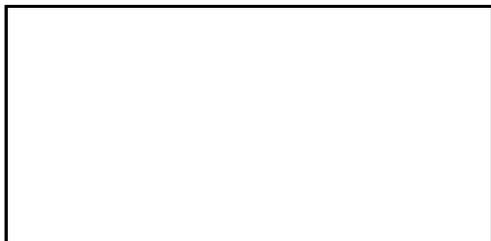


写真13

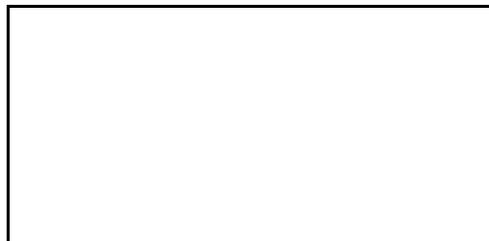


写真14




写真15

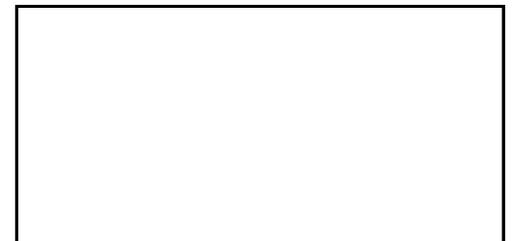


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 () (民間企業)(株三共 野尻工場)		2023年 3月16日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保全対象		宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()							
各種指定等		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 宅地造成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区		土質 地質		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 ()					
その他		優先度評価項目		判定(記事)							
⑤ 造成年度		基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018) ・その他特記事項 ()		① 盛土形状および構造擁壁		<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配()°					
⑥ 変動確率		<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化Ⅱ類(%) その他() ・その他特記事項 ()		② 宅地地盤・擁壁の変状		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・カリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 ()					
【平面図】				③ 地下水		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 ・その他特記事項 ()					
 				④ 盛土下の土		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 ()					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">地点番号-13</div>				【総評】		・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。 被害形態 - 優先度 C					



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）

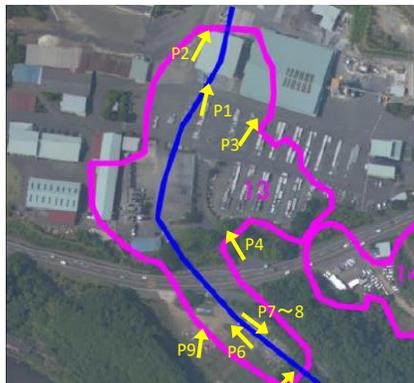

写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土内の状況（変化なし）



写真8 盛土内の状況（変化なし）



写真9 盛土内の状況（変化なし）

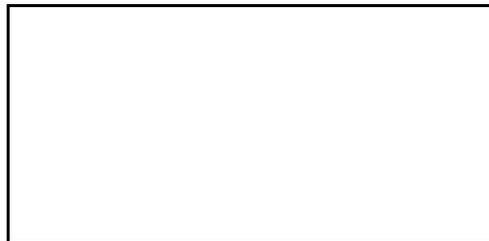


写真10




写真11

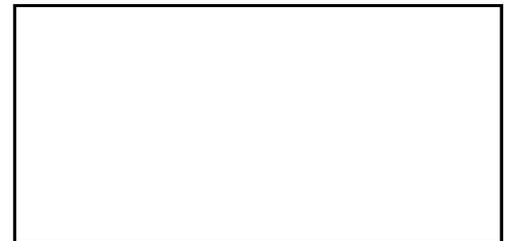


写真12

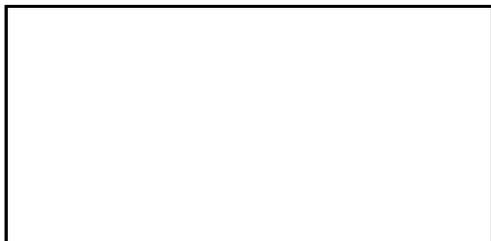


写真13

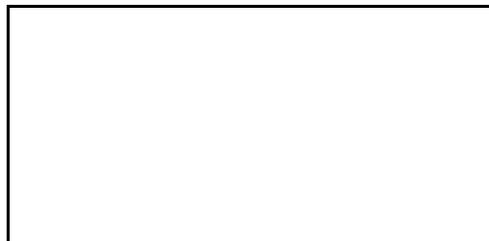


写真14

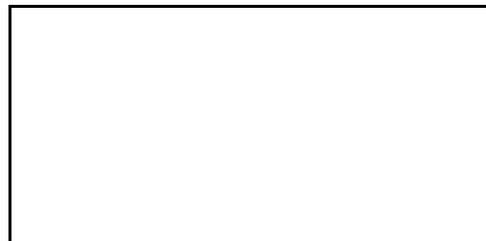


写真15

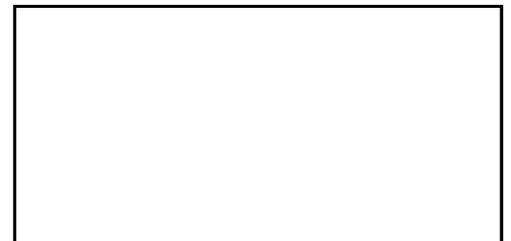


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理				現地踏査								
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前	
保全対象 ・住宅 ・公共施設等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()	()	2023年 3月16日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()	()	宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況								
・その他特記事項	-	(民間企業) (株三共 野尻工場)	()	土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩)					
各種指定等 ・各種指定の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区	()	地質 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土					
・その他特記事項	-	()	()	優先度評価項目		判定(記事)						
その他				①盛土形状および構造 ・盛土のり面勾配 ・小段の位置 ・のり面保護工の設置 ・ひな壇部分の傾斜 ・擁壁構造の適格性	<input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適	勾配 ()° () <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適	高さ ()m、団敷 ()段、() (植生工) <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適	傾斜角 ()° (ひな壇なし) <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適				<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他
優先度評価項目	判定(記事)			②宅地地盤・亀裂・沈下・隆起	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()						
⑤ 造成年度	基準年代(1974)	<input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後	造成年度 (1974~2018)	・擁壁とその基礎と変状 ・擁壁背面の変状 ・擁壁の補修履歴	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()						
⑥ 変動確率	・その他特記事項	-	()	盛土のり面 ・ガリ浸食跡 ・表面の不陸又は凹凸 ・亀裂 ・排水工の変状	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()						
【平面図】				その他 ・災害痕跡 ・根曲がり ・道路の変状	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()						
 <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">地点番号-14</div>				③地下水 ・盛土のり面からの湧水 ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 ・排水工や擁壁の恒常的な湿り ・盛土のり面排水工の水没 ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 ・盛土のり面のため池等の滴水水位 ・既存井戸水位 ・盛土のり面の調整池・ため池 ・集水地形上の盛土 ・盛土上ガレージの湿り ・水を好む植生の有無 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	()					
				④盛土下の土 ・盛土周辺の崖錐、崩積土 ・盛土周辺の沖積粘性土 ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 不明 ()						
				【総評】 ・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。							被害形態	
										-		
										優先度		
										C		



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）

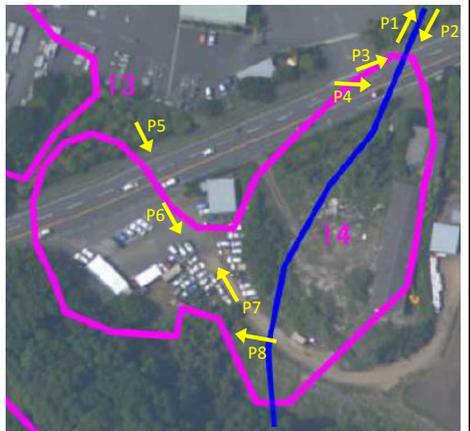

写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土内の状況（変化なし）



写真8 盛土法面の状況（変化なし）

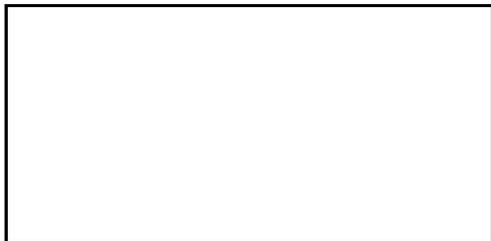


写真9

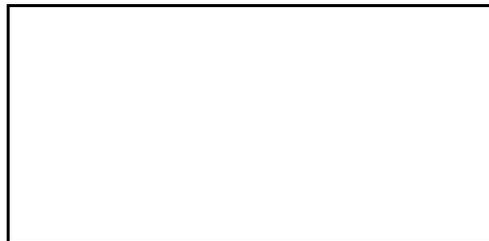


写真10




写真11

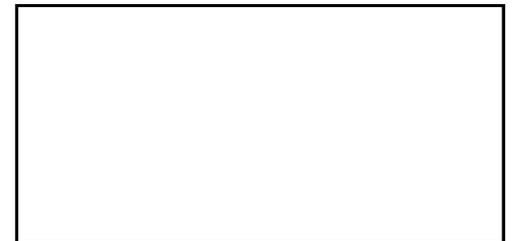


写真12

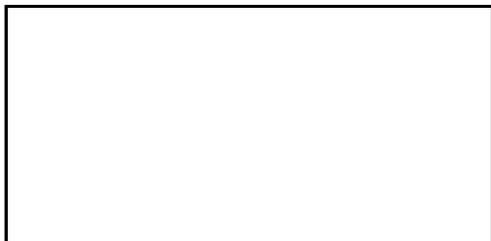


写真13

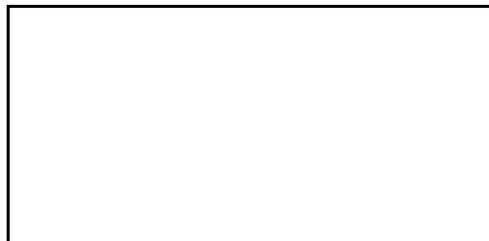


写真14




写真15

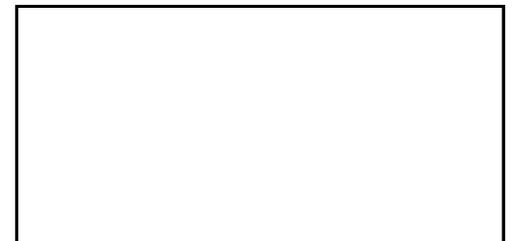


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 () - ()		2023年 3月16日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保全対象 ・各種指定の有無 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区 - ()		宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
各種指定等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区 - ()		土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - ()					
優先度評価項目 判定(記事)				優先度評価項目 判定(記事)							
⑤ 造成年度 基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度(1974~2018) ・その他特記事項 - ()				① 盛土形状および構造擁壁 ・盛土のり面勾配 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配()° () ・小段の位置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ()m、団敷()段、() ・のり面保護工の設置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) ・ひな壇部分の傾斜 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角()° (ひな壇なし) ・擁壁構造の適格性 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ()m、壁面勾配()° ・その他特記事項 ()							
⑥ 変動確率 <input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化Ⅱ類(%) その他() ・その他特記事項 - ()				② 宅地地盤・擁壁の変状 ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面 ・ガリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他 ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
【平面図】  <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				③ 地下水 ・盛土のり面からの湧水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工や擁壁の恒常的な湿り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻排水工の水没 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻のため池等の滴水水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・既存井戸水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻の調整池・ため池 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・集水地形上の盛土 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土上ガレージの湿り <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
④ 盛土下の土層状況 ・盛土周辺の崖錐、崩積土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()				④ 盛土下の土層状況 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () - ()							
地点番号-15				【総評】 ・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。				被害形態 - 優先度 C			



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）

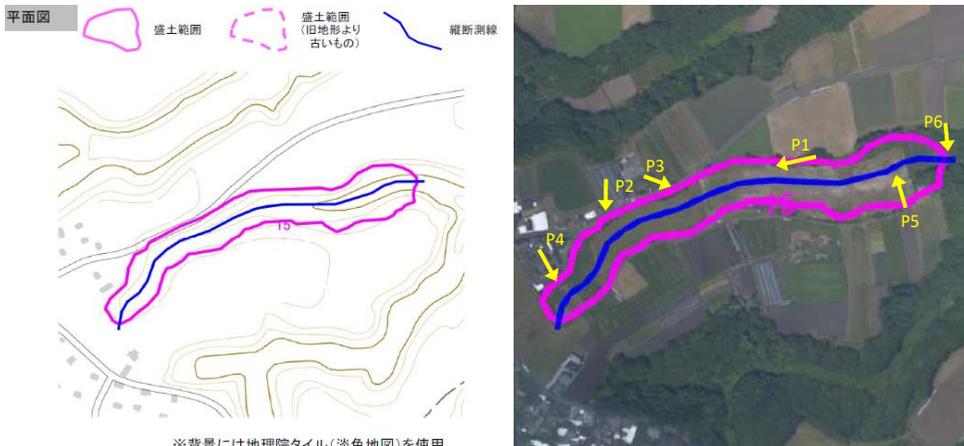

写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土法面の状況（変化なし）

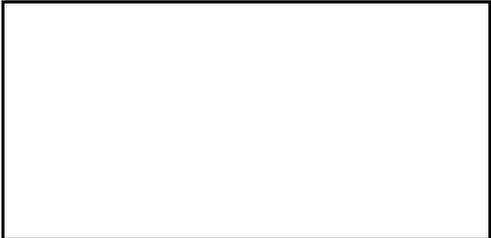


写真7

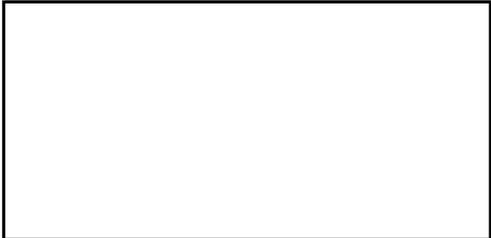


写真8

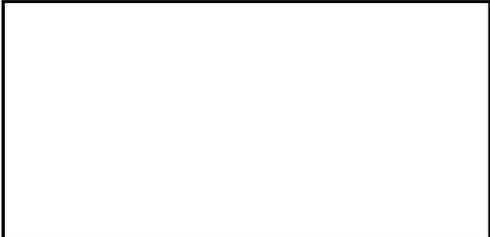


写真9

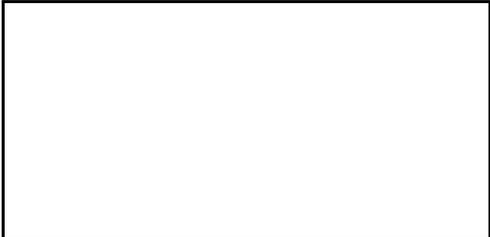


写真10

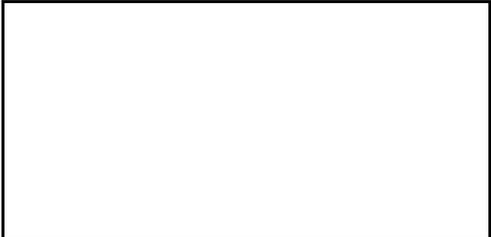


写真11

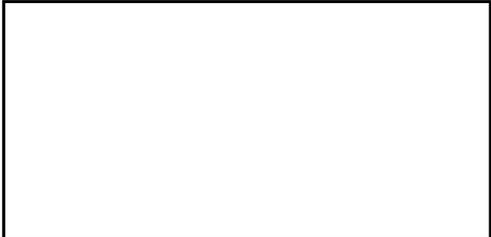


写真12



写真13



写真14



写真15



写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3

基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()		2023年 3月16日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保全対象 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区		宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
各種指定等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () - ()					
優先度評価項目 判定(記事)				優先度評価項目 判定(記事)							
⑤ 造成年度 基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度 (1974~2018) ・その他特記事項 - ()				① 盛土形状および構造擁壁 ・盛土のり面勾配 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () ・小段の位置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() ・のり面保護工の設置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) ・ひな壇部分の傾斜 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) ・擁壁構造の適格性 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配 ()° ・その他特記事項 ()							
⑥ 変動確率 数量化II類 (%) 点数方式(方式2) %) ・その他特記事項 - ()				② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁 ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 ・カリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
【平面図】				③ 地下水 ・盛土のり面からの湧水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工や擁壁の恒常的な湿り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻排水工の水没 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻のため池等の滴水水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・既存井戸水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻の調整池・ため池 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・集水地形上の盛土 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土上ガレージの湿り <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
平面図  盛土範囲 盛土範囲 (旧地形より古いもの) 縦断測線 ※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用				④ 盛土下の土 ・盛土周辺の崖錐、崩積土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()							
地点番号-16				⑤ 総評 ・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。 被害形態 - 優先度 C							



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）



写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土内の状況（変化なし）

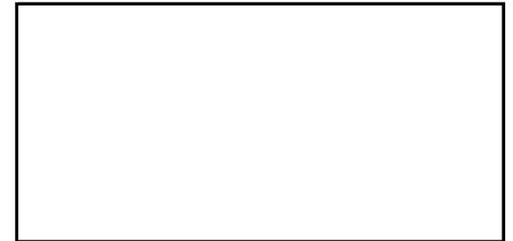


写真8

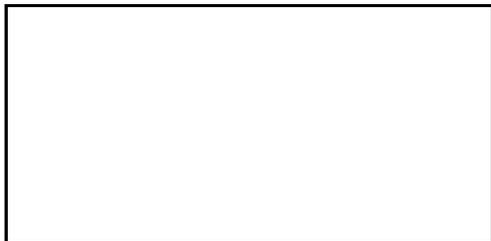


写真9

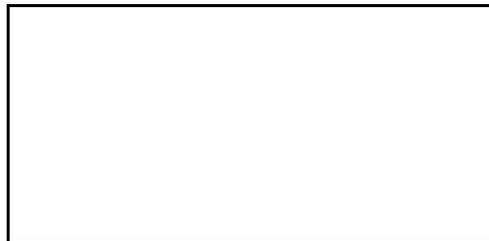


写真10




写真11

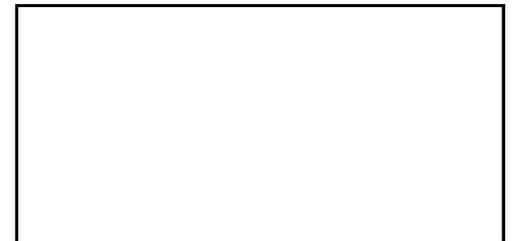


写真12

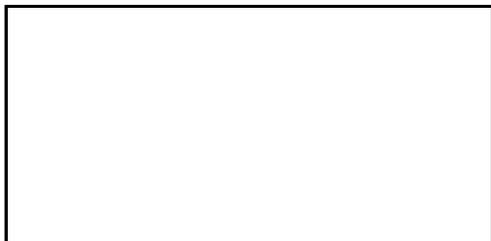


写真13

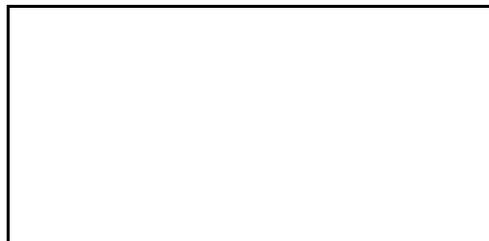


写真14




写真15

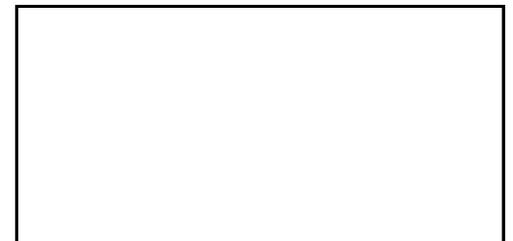


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3

基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 ()			2023年 3月16日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	・各種指定の有無 ・その他特記事項	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区			宅地内の平面図との相違 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土形状の机上調査との相違 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) 盛土末端部の状況 - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()						
優先度評価項目 判定(記事)				土質 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) 地質 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 質 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 質 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()							
⑤ 造成年度 基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度 (1974~2018) ・その他特記事項 - ()				① 盛土形状および構造擁壁 ・盛土のり面勾配 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () ・小段の位置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() ・のり面保護工の設置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) ・ひな壇部分の傾斜 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) ・擁壁構造の適格性 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配()°							
⑥ 変動確率 <input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化Ⅱ類(%) その他() ・その他特記事項 - ()				・その他特記事項 ()							
【平面図】  ※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用				② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 擁壁 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ガリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
地点番号-17				③ 地下水 ・盛土のり面からの湧水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工や擁壁の恒常的な湿り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面排水工の水没 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面ため池等の満水水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・既存井戸水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり面の調整池・ため池 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・集水地形上の盛土 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土上ガレージの湿り <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
④ 盛土下の土 ・盛土周辺の崖錐、崩積土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()				・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。							
【総評】				被害形態 - 優先度 C							



写真1 盛土内の状況（変化なし）



写真2 盛土内の状況（変化なし）



写真3 盛土内の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土法面の状況（変化なし）



写真6 盛土法面の状況（変化なし）



写真7 盛土法面の状況（変化なし）



写真8 盛土法面の状況（変化なし）

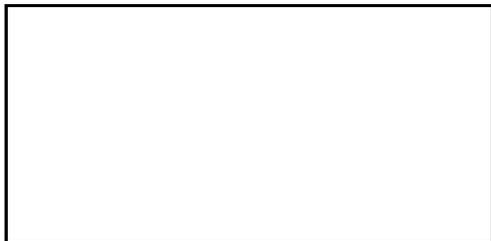


写真9

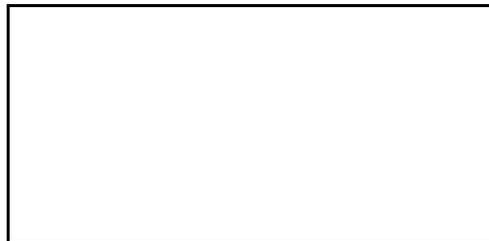


写真10




写真11

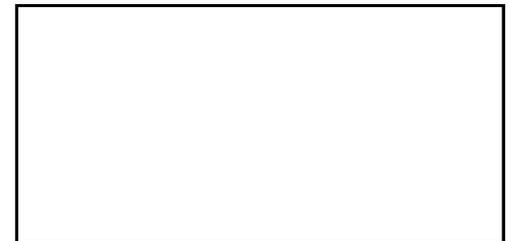


写真12

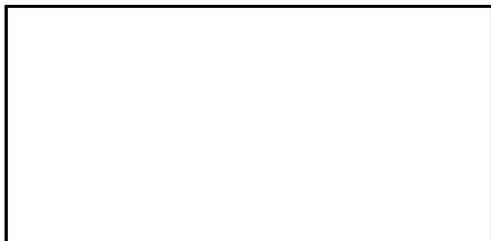


写真13

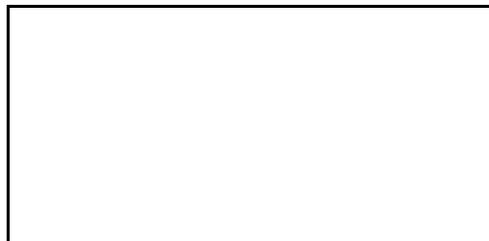


写真14




写真15

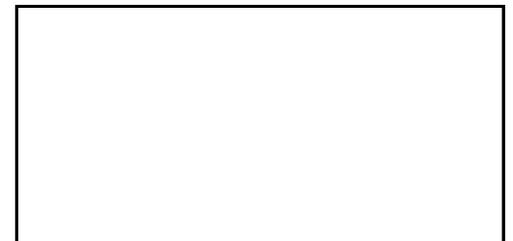


写真16

宅地カルテ(第二次スクリーニング計画の作成(1))

様式3


基礎資料整理				現地踏査							
チェック項目		判定(記事)		調査日時	天気記録	調査日	1日前	2日前	3日前	4日前	5日前
・住宅 ・公共施設等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 避難所 () 緊急輸送路 () 河川 () 鉄道 () (民間企業) (ニンモロ開発㈱)		2023年 3月10日	降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保全対象 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 宅地完成工事規制区域 <input type="checkbox"/> 災害危険区域 <input type="checkbox"/> 人口集中地区DID <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域若しくは土砂災害警戒区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input type="checkbox"/> 地すべり防止地区		宅地内の平面図との相違 盛土形状の机上調査との相違 盛土末端部の状況		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (図示) - <input type="checkbox"/> のり面 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> すりつけ ()					
各種指定等 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		土質 ・原地盤材料の確認 ・盛土材料の確認 ・既往調査の資料 ・その他特記事項		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 岩盤(岩) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 礫質土 <input type="checkbox"/> 砂質土 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ()					
優先度評価項目 判定(記事)				優先度評価項目 判定(記事)							
⑤ 造成年度 基準年代(1974) <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 造成年度 (1974~2018) ・その他特記事項 - ()				① 盛土形状および構造 ・盛土のり面勾配 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 勾配 ()° () ・小段の位置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 高さ ()m、団敷 ()段、() ・のり面保護工の設置 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 (植生工) ・ひな壇部分の傾斜 <input type="checkbox"/> 急 <input checked="" type="checkbox"/> 適 傾斜角 ()° (ひな壇なし) ・擁壁構造の適格性 <input type="checkbox"/> 不適 <input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート <input type="checkbox"/> 練積造 <input type="checkbox"/> その他 高さ ()m、壁面勾配()°							
⑥ 変動確率 <input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 小 点検方法(方式1) 5% 点数方式(方式2) % 数量化Ⅱ類(%) その他() ・その他特記事項 - ()				・その他特記事項 ()							
【平面図】				② 宅地地盤・亀裂・沈下・隆起 ・擁壁とその基礎と変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁背面の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁の補修履歴 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () 盛土のり面 ・カリ浸食跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・表面の不陸又は凹凸 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・亀裂 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () その他 ・災害痕跡 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・根曲がり <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・道路の変状 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
 <p>※背景には地理院タイル(淡色地図)を使用</p>				③ 地下水 ・盛土のり面からの湧水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・擁壁水抜き穴からの恒常的な出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・ひな壇部分の擁壁前面部の出水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工や擁壁の恒常的な湿り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻排水工の水没 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・排水工の目地・亀裂からの地下浸水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻のため池等の滴水水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・既存井戸水位 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土のり尻の調整池・ため池 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・集水地形上の盛土 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・盛土上ガレージの湿り <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・水を好む植生の有無 <input type="checkbox"/> 可能性有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 () ・その他特記事項 - ()							
④ 盛土下の土 ・盛土周辺の崖錐、崩積土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積粘性土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・盛土周辺の沖積飽和砂質土 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 () ・その他特記事項 - ()				・盛土末端部及び盛土全体に顕著な変状はなく、現状では健全と言える。							
地点番号-18				【総評】				被害形態 - 優先度 C			



写真1 盛土法面の状況（変化なし）



写真2 盛土法面の状況（変化なし）

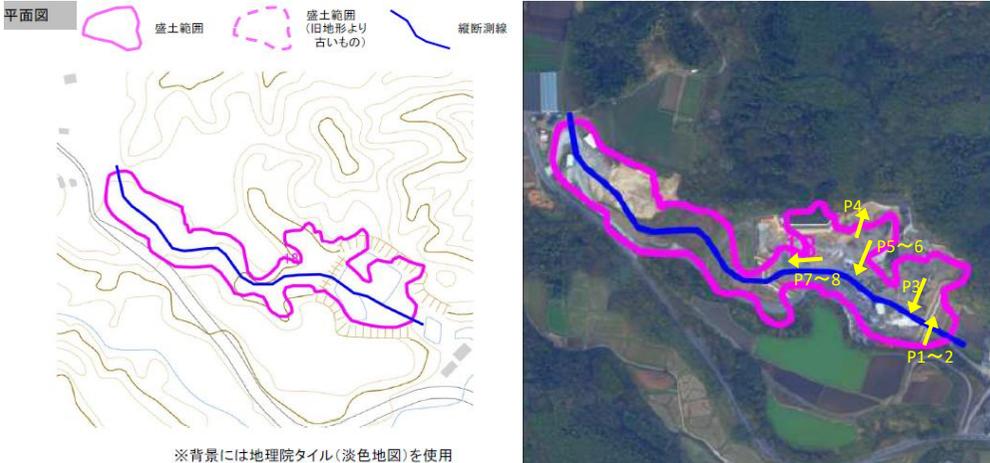

写真3 盛土法面の状況（変化なし）



写真4 盛土内の状況（変化なし）



写真5 盛土内の状況（変化なし）



写真6 盛土内の状況（変化なし）



写真7 盛土内の状況（変化なし）



写真8 盛土内の状況（変化なし）

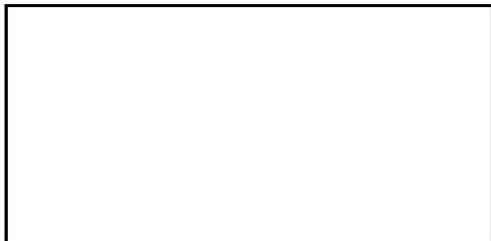


写真9

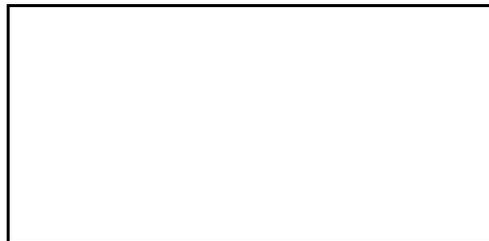


写真10




写真11

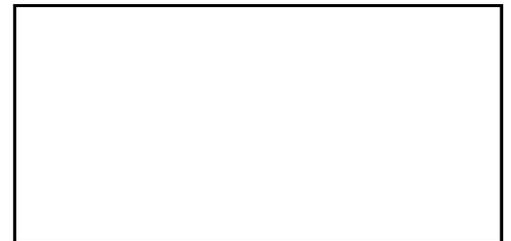


写真12

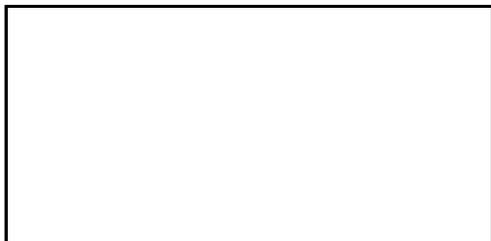


写真13

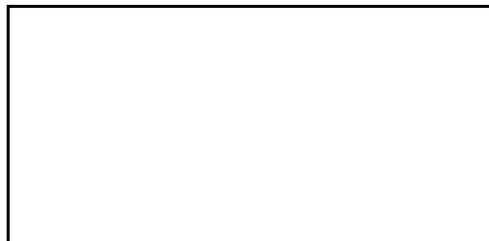


写真14

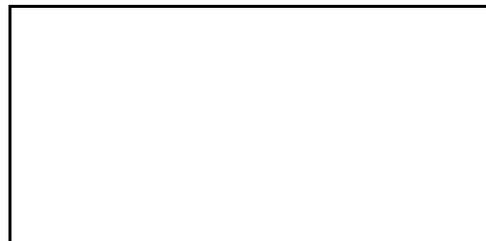


写真15

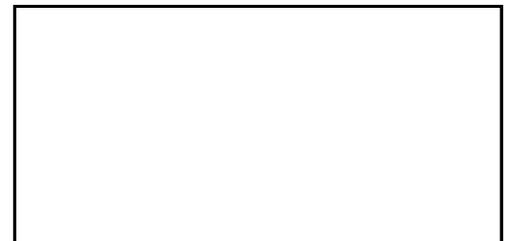


写真16